









Inhaltsverzeichnis

Bauanleitung für die ParKli Boje	2
Komponenten	
Komponenten aus dem 3D Drucker	
Weitere Komponenten	6
Weitere Teile und Verbrauchsmaterial	9
Schritt für Schritt zusammen bauen	10
Boje / Gehäuse	10
Sensoren vorbereiten und einbauen	13
PCB Board bestücken	15
Einstellungen Creality Ender 5 Plus Slicer Software	20



Dokument Name	Bauanleitung für die ParKli Boje
Erstellt durch	Reiner Braun, Tobias Kanaske
Version	2
Datum	13.09.2024
Webseite	www.parkli.de

Verweis auf die Lizenz:

Diese Dokument ist unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA 4.0) License veröffentlicht. Mehr Informationen finden sich hier https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Wichtige Links:

Github Projekt PCB Board: https://github.com/os4os-repo/ParKli_WaterQualitySensor Repository mit weiteren Bildern: https://datahub.openscience.eu/dataset/parkli-boje

Das Forschungsprojekt ParKli wurde durch die Baden-Württemberg Stiftung im Programm "Innovationen zur Anpassung an den Klimawandel" gefördert.

Laufzeit: 01.07.2021 - 30.06.2024 Parkli Plattform: www.parkli.de

Bauanleitung für die ParKli Boje

Das folgende Dokument dient als Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau der ParKli Boje, es werden die einzelnen Komponenten beschrieben und Links zu weiterführenden Informationen gegeben. Einige der Komponenten können mit einem 3D-Drucker hergestellt werden, andere können entweder online oder vor Ort z. B. in einem Baumarkt bezogen werden.

Tabelle 1 zeigt die 3D Druckelemente, inklusive einer kurzen Beschreibung und den Namen der .stl Daten.

Wichtig: Das Dokument entwickelt sich konstant weiter und es wird empfohlen immer das aktuellste Doukment von unserer Seite zu verwenden.

Wir haben versucht so detailliert als möglich zu Dokumentieren. Bei Fragen bitten wir aber eine Email an parkli@os4os.eu zu senden.



Komponenten

Komponenten aus dem 3D Drucker

Komponenten können in unterschiedlichen Ausführungen hergestellt werden. Die Halterung der Solarmodule kann ein, zwei oder vier Module fassen.

Tabelle 2 zeigt Druckzeit und den Materialverbrauch in Meter und Gramm für die Herstellung der 3D Druckelemente. Für Version mit vier Solarmodulen ergibt sich eine Druckzeit von 53 Stunden, ein Materialverbrauch von 82 Meter und 245 Gramm.

Tabelle 1 ID und Beschreibung der 3D Druckelemente und Bezeichnung der .stl Dateien

Tabelle 1 ID und Beschreibung der 3D Druckelemente und Bezeichnung der .stl Dateien Bojen 3D-Drucke			
ID	Name und Bild 3D-Modell	Beschreibung der Komponenten	
3D01		Halterung zur Befestigung der Solarmodule an der Hauptstange der Boje. Es gibt drei Optionen, ein, zwei oder vier Solarmodule zu befestigen.	
		Files: - Bracket1SolarPanels.stl Druckzeit: 4 Stunden 5 Minuten Material: 6.75 Meter, 20 Gramm	
		- Bracket2SolarPanels.stl Druckzeit: 3 Stunden 35 Minuten Material: 5.70 Meter, 17 Gramm	
		- Bracket3SolarPanels.stl Druckzeit: 2 Stunden 34 Minuten Material: 3.85 Meter, 17 Gramm	
		- Bracket4SolarPanels.stl Druckzeit: 6 Stunden 18 Minuten Material: 9.88 Meter, 29 Gramm	
3D02		Obere Halterung für die PV-Module	
		File: - SolarTop.stl Druckzeit: 2 Stunden 31 Minuten Material: 4 Meter, 12 Gramm	
3D03		Untere Halterung für die PV-Module	
	AA.	File: - SolarBottom.stl Druckzeit: 5 Stunden 1 Minuten	



		Material: 7.41 Meter, 22 Gramm
3D04		Obere Abdeckung für die kleine Boje mit dem pH-Sensor File: - TopCoverpH.stl Druckzeit: 3 Stunden 51 Minuten Material: 5.73 Meter, 17 Gramm
3D05		Untere Abdeckung für die kleine Boje mit dem pH-Sensor File: - BottomCoverpH.stl Druckzeit: 1 Stunde 16 Minuten Material: 1.93 Meter, 6 Gramm
3D06		File: - HolderSensorBox.stl Druckzeit: 1 Stunde 51 Minuten Material: 3 Meter, 9 Gramm
3D07	90 00	Montagehalter der Sensorbox File: - MountingSensorBox.stl Druckzeit: 2 Stunden 5 Minuten Material: 3.02 Meter, 9 Gramm
3D08		PCB Boardhalterungen File: - PCBHolders.stl Druckzeit: 1 Stunde 47 Minuten Material: 2.9 Meter, 9 Gramm
3D09		Abdeckung Stange File: - CoverBar.stl Druckzeit: 2 Stunden 18 Minuten Material: 3.68 Meter, 11 Gramm



3D10

Halter Sensoren

File:

- HolderSensors.stl

Druckzeit: 4 Stunden 7 Minuten Material: 6.52 Meter, 19 Gramm


Tabelle 2 Druckzeit und Materialverbrauch in Meter und Gramm für die herstellung der 3D Druckelemente

ID	STL File	Druckzeit	Material- verbrauch in Meter	Material- verbrauch in Gramm
3D01	Bracket1SolarPanels.stl	4.08	6.75	20
	Bracket2SolarPanels.stl	3.58	5.70	17
	Bracket3SolarPanels.stl	2.57	3.85	17
	Bracket4SolarPanels.stl	6.30	9.88	29
3D02	SolarTop.stl	2.52	4.00	12
3D03	SolarBottom.stl	5.02	7.41	22
3D04	TopCoverpH.stl	3.85	5.73	17
3D05	BottomCoverpH.stl	1.27	1.93	6
3D06	HolderSensorBox.stl	1.85	3.00	9
3D07	MountingSensorBox.stl	2.08	3.02	9
3D08	PCBHolders.stl	1.78	2.90	9
3D09	CoverBar.stl	2.30	3.68	11
3D10	HolderSensors.stl	4.12	6.52	19

Tabelle 3 Weitere 3D Druckelemente und Bezeichnung der .stl Dateien

	Bojen 3D-Drucke		
ID	Name und Bild 3D-Modell	Beschreibung der Komponenten	
0D01		Halterung zur Befestigung der Boje (Hauptstange) an einen Tisch. Dies erleichtert den Zusammenbau der Boje.	
		Files: - TableFixingSmall.stl Druckzeit: 1 Stunde 29 Minuten Material: 2.45 Meter, 7 Gramm	
		- TableFixing.stl Druckzeit: 5 Stunden 48 Minuten Material: 9.53 Meter, 28 Gramm	
		- TableFixingBottom.stl Druckzeit: 5 Stunden 34 Minuten	



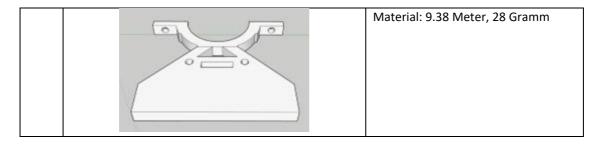

Weitere Komponenten

Tabelle 4 Benötigte Komponenten zum Bau einer Secchi Disk – 3D Komponenten

Bild	Beschreibung der Komponenten
	Boje: Boje mit Stange und Schwimmkörper. Stück: 1
	Spannverschlüsse: Stück: 4
	Solarmodule: DC 6V 1W Mini-Solarpanel Stück: 1-4 je nach Ausführungsvariante





Analoges pH-Meter Kit:

Gravity Analog pH Meter Kit

Analoges pH-Meter für Arduino-Controller entwickelt

LED als Betriebsanzeige, ein BNC-Anschluss und eine PH2.0-Sensorschnittstelle sind enthalten

Messbereich: 0-14PH Genauigkeit: ± 0,1pH (25°C)


Stück: 1



TDS Sensor:

Analoger TDS-Sensor-Bausatz kompatibel mit Arduino-Mikrocontrollern. Zur Messung des TDS-Wertes und zur Anzeige der Sauberkeit des Wassers. Kann für Haushaltswasser, Hydrokulturen und andere Bereiche der Wasserqualitätsprüfung verwendet werden TDS Bereich: 0 ~ 1000ppm / TDS-Genauigkeit: ± 10% F.S. (25 °C) 3.3~5.5V Betrieb.

Stück: 1

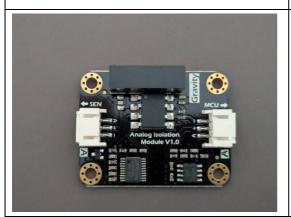

Gravity: Analog Signal Isolator:

6N137, STM8S103F3P6 Isolator Schnittstelle Gravity Plattform-Evaluierung Erweiterungsboard.

Stück: 1



Temperatur-Sensoren:

3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl wasserdichter Temperatursensor für Arduino und Raspberry Pi

Stückzahl: 3





Sensorgehäuse:

Industriegehäuse aus Polycarbonat (UV stabilisiert).

Stück: 1



Kabelverschraubung und Gegenmutter:

Kabelverschraubung, PG 16, Ø 9 - 14 mm, silbergrau, IP68.

Stück: 1




Druckausgleichsschraube:

M6 Druckausgleichselement M6 PA66 Schwar.

- Außengewinde: M6
- mit Ring und Gegenmutter
- Material: Polyamid 66 (schwarz)

Stück: 1

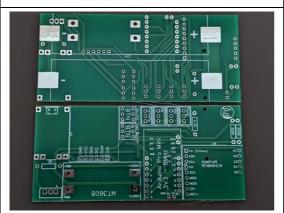

PCB Board:

Spezifisch für die Boje hergestelltes PCB Board.

Trägerplattform für alle Mikroelektronikelemente.

Stück: 1



Arduino Pro Mini

- Mikrocontroller: ATmega328
- Betriebsspannung: 3,3 V
- empfohlene Eingangsspannung: 3,35 –
 12 V
- Digitale Ein- und Ausgänge (I/O Pins): 14 (davon 6 PWM-Ausgänge)
- Analoge Eingänge: 6
- Strom pro I/O Pin: 40 mA
- SRAM 1 KB



	EEPROM: 512 Bytes
	Taktrate: 8 MHz
	Stück: 1
	LoRaWAN Breakout:
	 Adafruit (RFM69HCW Funk-Transceiver-Breakout, 868MHz, 915MHz, Adafruit) DELOCK 88915 ISM Antenne SMA BU P SMA plug connector, socket, print, gold-plated pin Stück: 1
	Batterien
© NCR186508 © AMERICAN MINISTER CONTROL OF THE CON	Liitokala 18650 NCR18650B - 3,7 V 3400mAh battery (Li-lon)
	Stück: 1
	Akku Lademodul:
	Lithium Battery Charger Module 5V 1A Lithium Akku Lademodul mit Micro USB mit doppelten Schutzfunktionen für 18650 Batterien.
	Stück: 1
	Spannungsregler:
	MT3608 DC-DC Adjustable Step-up Spannungsregler Boost Voltage Regulator 2V-24V.
TATA!	Stück: 1

Weitere Teile und Verbrauchsmaterial

- SCHRUMPFSCHLAUCH M KLEBER 4:1 SW 2/8
- Löt-Stoßverbinder
- 2.54 mm JST-XH Connectoren
- Widerstände 4,7 k Ω , 100 k Ω und 300 k Ω
- Kondensator 470μF
- MOSFET 1 HEXFET 110 W, Logic-Level N-Kanal MOSFET (IRFZ 44N)
- Lötzin



Schritt für Schritt zusammen bauen

Es werden folgende Werkzeuge benötigt bzw. empfohlen:

Schneidematte, Lineal, Cuttermesser, Seitenschneider, Akkuschrauber, Bohrer unterschiedlicher Drurchmesser, Lötstation, Zangen, Schraubenzieher (Flach und Kreuzschlitz), Säge zum aufschneiden des mittleren Schwimmkörpers (z.B. Bandsäge), Heissklebepistole.

Boje / Gehäuse

Boje vorbereiten

Im ersten Schritt wird die Boje in deren Einzelteile zerlegt. Die Boje besteht aus drei Schwimmkörper, einer Stange, drei Zwischelementen und einer Befestigungskette.



Abbildung 1 Boje zerlegt in deren Einzelteile

Es werden folgende Materialien und Werkzeuge benötigt:

- > Ständerbohrmaschine
- Bandsäge
- ➤ Bohrer mit einem Durchmesser von 8, 10, 35 mm

Zum Durchführen der Kabel werden insgesamt drei Löcher in die Stange der Boje gebohrt.

1. Bohrung 15 cm von Oben bis zur Oberkante der Bohrung, Durchmesser 10 mm





2. Bohrung 44 cm von Oben bis zur Oberkante der Bohrung, Durchmesser 35 mm



3. Bohrung 70 cm von Oben bis zur Oberkante der Bohrung, Durchmesser 35 mm



Abbildung 2 Stange der Boje inkl. Bohrungen

Der Sensorgehäuse wird im mittleren Schwimmkörper untergebracht. Hierzu wird der Schwimmköper in zwei Hälten geschnitten. Damit eindringendes Wasser auch wieder austreten kann, werden mindestens vier Bohrungen mit einem Duchmesser von 8 mm in das Unterteil gebohrt.

Zum durchführen der Kabel wird eine Aussparung von 4 x 5 cm in das Mittelteil geschnitten.

1. Aussparung 4 x 5 cm



2. Vorbereiteter mittlerer Schwimmkörper

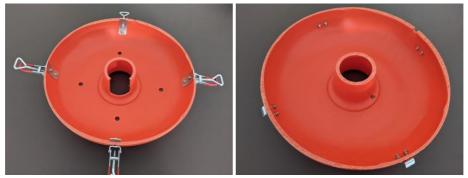


Abbildung 3 Aufgeschnittener mittlerer Schwimmkörper inkl. Bohrungen und montierte Spannverschlüsse



Sensorgehäuse vorbereiten

Das Sensorgehäuse ist ein Industriegehäuse aus Polycarbonat (UV stabilisiert). Damit des fertig bestückte PCB Board eingebaut werden kann, muss das Gehäuse zuerst vorbereitet werden.

Im ersten Schritt werden die beiden Noppen (links und rechts) mit einem Stemmeisen oder passenden Werkzeug entfernt.

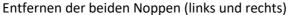






Abbildung 4

Sensorgehäuse, entfernen der Noppen

Als nächstes werden die Löcher für die Kabelverschraubung, dem pH-Sensor, der LoRaWAN Antenne und für die Druckausgleichsschraube gebohrt.

1. Bohung für die Kabelverschraubung (Durchmesser 25 mm), mittig auf der rechten Seite des Gehäuses.



2. Bohrungen für den pH Sensor (Druchmesser 12,5 mm) und der LoRaWAN Antenne (Durchmesser 7 mm)





3. Bohrung für die Druckausgleichsschraube (Durchmesser 6 mm), mittig auf der oberen Seite des Gehäuses.



Abbildung 5 Sensorgehäuse mit Bohrpunkten (links) und fertig gebohrtes Gehäuse

Anbringen der Montagehalter an die Sensorbox

Bebnötigte Teile:

- Vorbereitete Sensorbox
- 3D07 gedruckte Montagehalter (siehe Tabelle 1)
- 4 Sechskantschrauben 4.8, 3 x 10
- 4 Sechskantmuttern M3



Abbildung 6 Anbringen der Montagehalter an die Sensorbox

Sensoren vorbereiten und einbauen

pH-Sensor vorbereiten

Damit der pH-Sensor an das PCB Board angeschlossen werden kann, muss das Ende des Kabels welches auf das PCB geht mit einem XH-3Y Verbinder bestückt werden. Bitte den Schaltplan beachten (siehe Abbildung 12), die Datenleitung wird auf den mittleren Pin gelegt.

- Analoges pH-Meter Kit
- 1 x 2.54 mm XH-3Y Connector, Buchse, gerade
- 3 x 2.54 mm Pins



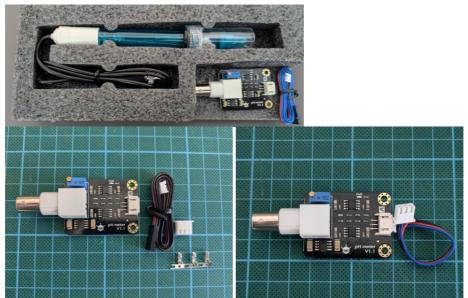


Abbildung 7 pH-Sensor und Platine

TDS und Analog Signal Isolator

Damit der TDS-Sensor an das PCB Board angeschlossen werden kann, muss das Ende des Kabels welches auf das PCB geht mit einem XH-3Y Verbinder bestückt werden. Da pH als auch TDS Spannungen messen, wird am TDS Sensor zusätzlich noch ein Signal Isolator angebracht. Die beiden Platinen werden dann mit den beiden Schrauben miteinander verbunden.

- TDS Sensor
- Analog Signal Isolator
- 1 x 2.54 mm XH-3Y Verbinder
- 3 x 2.54 mm Pins
- 2 x M3 6 mm Edelstahlschrauben
- 2 x M3 Sechsakntmuttern Edelstahl

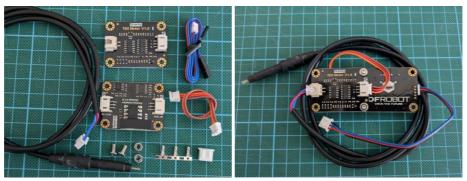


Abbildung 8 TDS-Sensor, Platine und Signal Isolator



Temperatur-Sensoren

Je nach Programmcode, können bis zu 10 Temperatursensoren an einen Anschluss montiert werden. Die hier dargestellten Bilder zeigen die Version mit drei Sensoren. Je nach Einsatzort und Ziel der Messungen müssen die Sensoren entsprechend auf die gewünschte Länge gekürtzt werden. In dem hier dargestellten Fall wurden drei Längen gewählt, 1, 2 und 3 Meter.

Benötigte Teile:

- Temperatur-Sensoren
- 3 x Löt-Stoßverbinder wäremeschrumpfend 2:1 wasserfest. Durchmesser
 2.7 mm / Länge 40 mm
- 1 x Schrumpfschlauch, 6 cm Lang SCHRUMPFSCHLAUCH M KLEBER 4:1 SW 2/8

1. Zuschneiden der Sensoren auf die gewünschte Länge und abisolieren der Kabel. Hierbei bitte vorsichtig arbeiten da die Kabel leich beschädigt werden können.



2. Verbinden der einzelnen Temperatursensoren mit den Lötstoßverbinder und anschliesendes Abdichten mit dem Schrumpfschlauch.

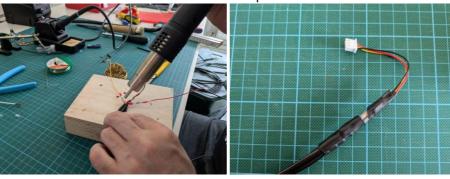


Abbildung 9

Herstellen der Temperatursensoren

PCB Board bestücken

Nachdem alle Sensoren vorbereitet sind, wird das PCB Board mit den einzelnen Elementen bestückt. Der Schaltplan des PCB Boards ist in Abbildung 12 dargestellt, mehr details können dem GitHub projekt entnommen werden

https://github.com/os4os-repo/ParKli_WaterQualitySensor

Das Board ist unter der CERN Open Hardware Licence Version 2 - Weakly Reciprocal Lizenz veröffentlicht.



- Arduino Pro Mini
- LoRaWAN Breakout
- 1 oder 2 Batterien
- Akku Lademodul
- Spannungsregler
- Widerstände 4,7 k Ω , 100 k Ω und 300 k Ω
- 4 x 2.54 mm XH-3Y Connector: Stiftleiste, gerade



Abbildung 10 Bestücktes PCB Board

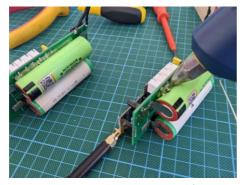


Abbildung 11 Anbringen der Batterien und fixieren mit einer Heissklebepistole. Optional können 1 oder 2 Betterien verwendet werden. Bei der Verwendung von 2 Die Batterien sind diese parallel geschaltet.



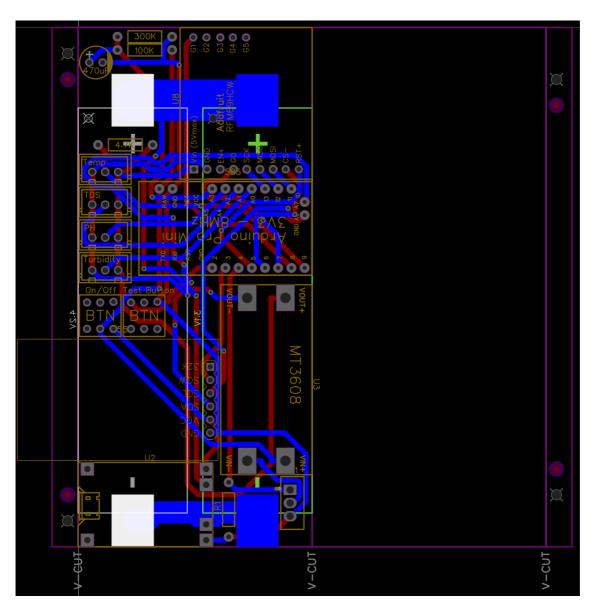


Abbildung 12 Schaltplan PCB Board



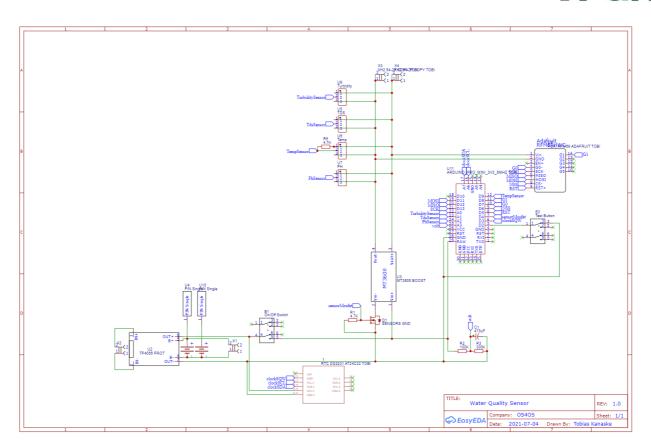


Abbildung 13 Schaltplan des Sensors

PCB Board in die Sensorbox einbauen

- Fertig bestücktes PCB Board
- 3D08 gedruckte Boardhalterungen (siehe Tabelle 1)
- 2 Gewindeführende Schrauben 4.5 x 8



Abbildung 14 PCB Board in die Sensorbox einbauen



Sensorbox in die Boje einbauen

Im letzen Schritt wird die Sensorbox in die Boje verbaut. Die Kabel welche von Außen kommen werden durch das vorgesehene Loch in der Stange durchgeführt und in die Sensorbox weiter geführt.

Das wichtigste hierbei ist die Sensorbox gut zu fixieren und die Kabel ohne spannung zu verbauen.

- Fertig bestücktes PCB Board
- Platine des Gravity Analog pH Meter Kit
- Platine TDS Sensor
- 3D08 gedruckte Boardhalterungen (siehe Tabelle 1)
- 4 Gewindeführende Schrauben 4.5 x 8
- 2 Linsenschrauben mit Innensechskant M3x06 mm
- 2 Sechskantmuttern M3



Abbildung 15 PCB einbauen

PCB Board, pH-Meter Kit und TDS inkl. Analog Signal Isolator in die Sensorbox



Einstellungen Creality Ender 5 Plus Slicer Software



Abbildung 16 Einstellungen Creality Slicer, Tab Grundlegend



Abbildung 17 Einstellungen Creality Slicer, Tab Fortgeschritten